	固定资产质保期验收单		生效日期:	
			编 号:	
合同编号	GHRC-HB-CG-202005003	合同金额	2080000	
资产名称	H6 座椅骨架焊接总成焊接夹具	资产型号		
资产类别	焊接夹具	资产编号		
供货单位	广州熙锐自动化设备有限公司			
验收项目				
设备明细: 1. H6 座椅骨架焊接总成焊接夹具 (明细见附件) 19 套。	是否有与合同不符的情况		无	
	设备使用性能是否达到要求		是	
	设备技术指标是否与合同相符		是	
	设备配件是否与采购要求相符		是	
	设备是否完好		完好	
	技术文档是否齐全		齐全	
设备在安装调试、试用过程中的情况	质保期问题已整改合格			
验收结果	合格	合格	合格	
参加验收人员签名	李永平 2022.11.29	何子 2022.11.29	赵永 2022.11.2	李永平 2022.11.29
设备安装完成时间	2020.6.30	验收日期	/	
设备存放地点	河北 焊装车间	固定资产归口管理部门负责人	/	

表单 NO. GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司

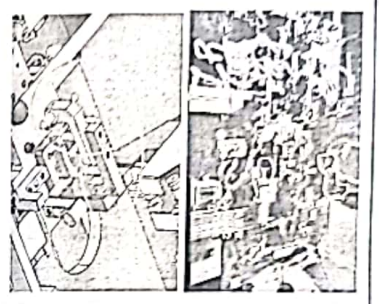
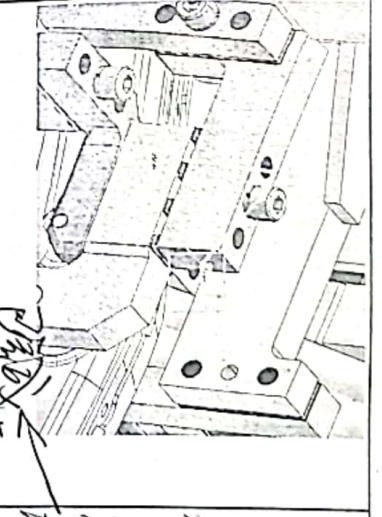
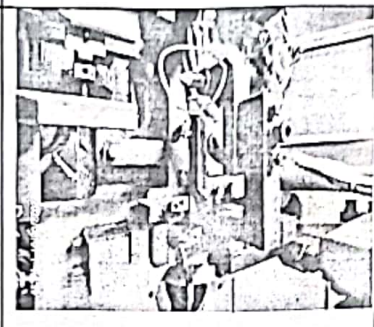
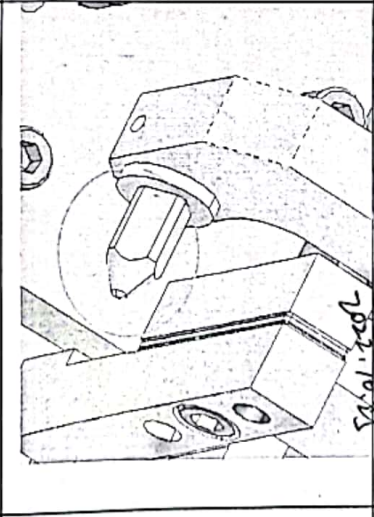
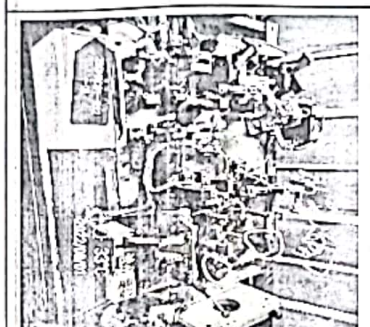

A4 (210mm×294)

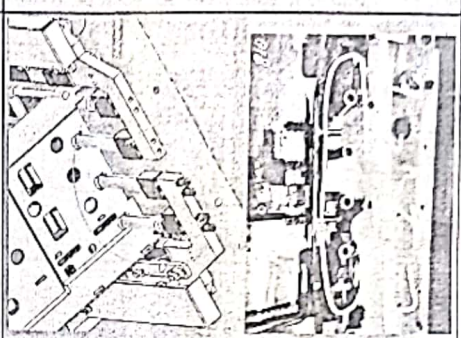
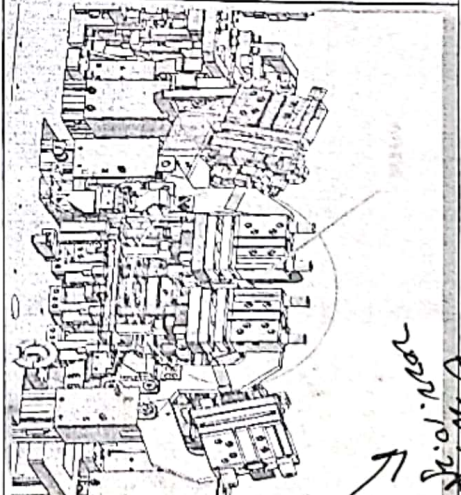
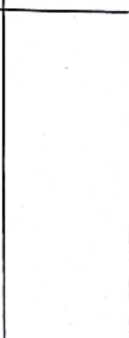
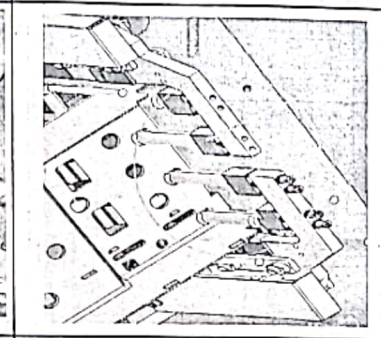
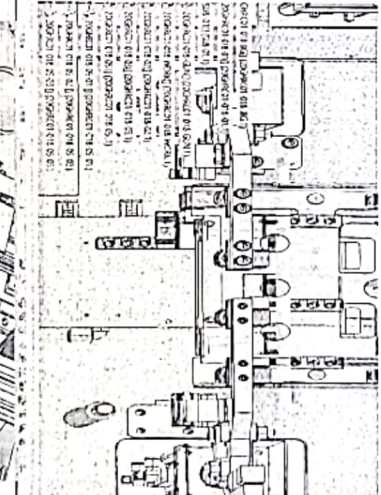

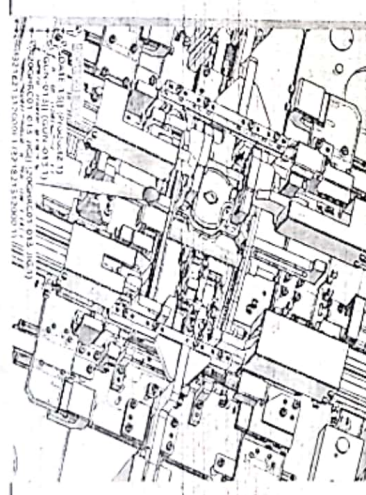


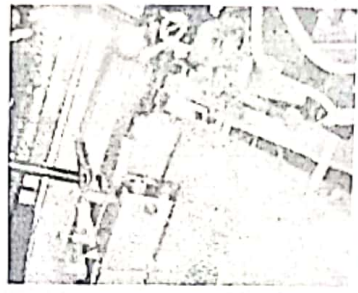
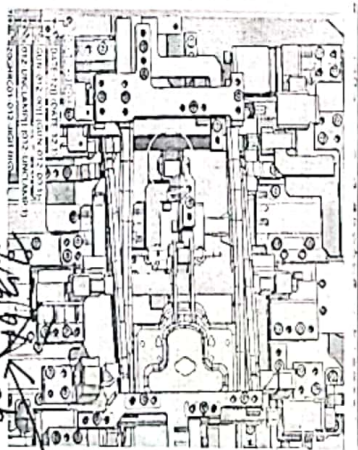



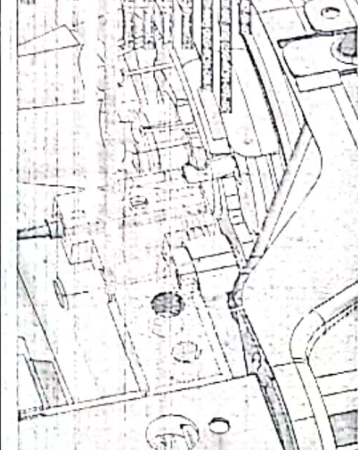
扫描全能王 创建

# 20GHRCO1现场反馈问题点记录

作成: 曾瑞锋		审核:		承认:			
NO.	提出日期	设备编号	问题点描述	截图	对策	完成状态截图	完成状态 (OK/NG)
1		20GHRCO 1-012	气缸晃动, 导致插销不稳, 该手推操作, 结构不易操作, 推动不顺畅。		更换新气缸 (优先库存) 增加省力机构		已完成 增加前限位 2022.9.28 整改 完毕 合格 张劲松 审核
2		20GHRCO 1-013	工件定位靠边变形 (现场靠边缺乏调整量)		此小件位置与焊枪轨迹极限, 无法按照客户要求修改, 只能保留现有结构, 更换亦形零件		备件已到 2022.9.28 整改 完毕 合格 张劲松 审核

3	20GHRCO 1-014	销连接件长度 过长，插销时 摇晃偏位。		客户要求连 接块增加强 度		左右侧侧 连接件进 需加座 脚 有一处斜 2022.9.18整改 双路驱动
4	20GHRCO 1-014	销插工件管困 难（工件精度 预估有偏差）		销更换为4点 支撑，减少 与工件接触 面		2022.9.28整 改完毕，合格 OK 双路驱动 2022.10.15
5	20GHRCO 1-012	现场弹簧用久 后弹力衰减		更换弹簧 （找力稍 大）增加备 品		弹簧已更换 互杆位不清 2022.9.28整改 双路驱动 2022.10.15

6	20GHRCO 1-018	工件精度不稳 定		<p>此处改动大 增加上端定 位需要增加 气缸脱销动 作，</p>		<p>在改完成 增加气缸 上打插气缸 新打插气缸 上打及干涉 2021.9.28 整改未 完成 XR 整改</p>
7	<p>共性问题 20GHRCO 1-018</p>	<p>定位销顶丝安 装改为后锁螺</p>		<p>定位销做成 偏心销避开 焊枒</p>	<p>已完成</p>	<p>2021.9.28 整改完成 合格 焊整完成</p>
8	20GHRCO 1-018	<p>一序焊接完 成后工件不能 正常取出</p>		<p>顶升改造</p>		<p>2021.9.28 整改 完成 合格 OK 焊整完成</p>
9	20GHRCO 1-013	<p>①阻尼器上固 定钣金定位结 构不能保证尺 寸</p>		<p>定位件做一 组铜件和铁 件</p>		<p>备件 已到 2021.9.28 整改 完成 合格 焊整完成</p>

10	20GHRCO 1-012	①阻尼器阻尼器下固定钣金定位不稳定导致焊接完成后工件不能通过检具。②		1. 定位销机构加强，块中使用铁块，过气孔改小，加圆锥限位		2022.9.28 整改 刘 块下在磨床 干涉需改善
11	20GHRCO 1-012	②该手动推紧结构不易操作，推动不顺畅。		2. 手动机构不变，更换气缸		2022.9.28 整改 合格 刘 更改手动 结构 刘 刘
12	20GHRCO 1-007	板件定位不准 零件磨损		更换零件		2021.9.28 整改 合格 刘 刘

