

工作联系函


 申请 通知 通报 报告

主题：关于 MV3 外漏螺栓更改申请

公司领导：

接长春反馈，我司供货 MV3 外后视镜外漏螺栓生锈，经分析此车型为军车生产后会在车厂露天存放 3 个月到 1 年以上不等，后视镜外漏螺栓为内六角螺栓，内方处会存水，时间一长就会生锈，同时达克罗表面处理螺钉，装配时会对表面涂层进行破坏，产生锈蚀鉴于此情况，为永久性消除螺栓生锈问题，进行以下更改：

名称	颜色	强度	盐雾实验	外观
M8*80内六角12mm扣螺栓	黑色	8.8	1000+	锌镍
6*20外六角	黑色	8.8	1000+	锌镍
M8*40内六角	黑色	8.8	1000+	锌镍
Φ8平垫	黑色	-	1000+	锌镍

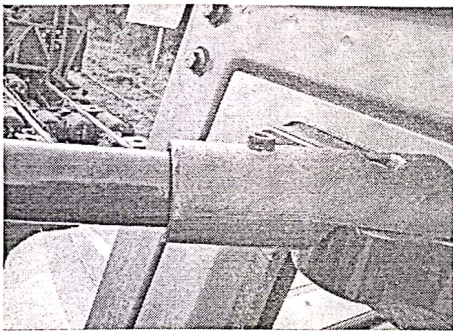

反馈生锈螺栓图示

请领导批准。

编制：田健	审核：李永强 2010.3	总经理批示：
发起部门意见：		
接收部门意见：		

表单 No.GR-21-00-16(B/0)



河北光华荣昌汽车部件有限公司
HEBEI GOLDRARE Automobile parts CO.,LTD.

A4(210mm×297mm)