



工作联系函

(内部)

编号:

申请

通知

通报

报告

主题: G3 座垫通风线束磨损整改措施的申请

冯总:

问题描述:

G3 客户反馈 1 例座椅通风加热不工作, 调查为座垫通风线束磨损导致短路, 确认通风线束状态未安装到固定槽内。

临时措施:

1. 规范员工操作流程, 要求通风线束安装到固定槽内, 并严格自检;
2. 坐垫通风线束安装完毕后使用背胶毛毡固定, 防止线束脱出;
3. 对临时措施样件进行膝跪试验、进出模拟试验, 验证整改措施有效性。

永久措施:

优化线束固定槽深度及走向 (预计费用: 5000 元, 周期: 20 天)。

整改建议:

建议先执行临时措施, 持续跟踪售后市场反馈情况, 依据措施效果评估永久措施启动的必要性和时间。

拟文: 侯广冀	审核: /	日期: 2024.10.09	发起部门: 座椅开发中心
发起部门意见:			批准日期:
接收部门意见:			接收日期:
			接收日期:
总经理的意见:			批准日期: