
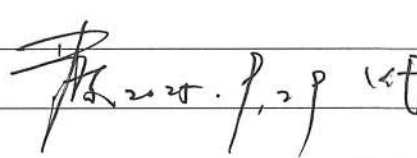
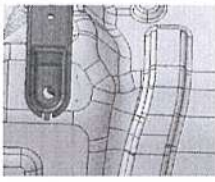


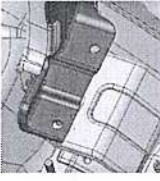

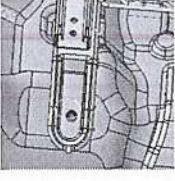
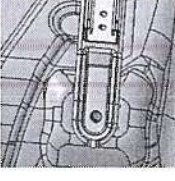

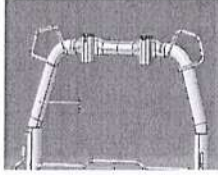
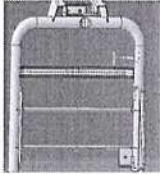
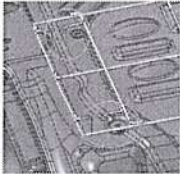


<b>陕汽 D04 正副司机数据冻结请示报告</b>			发放日期	2025 年 9 月 29 日
<input checked="" type="checkbox"/> 请示 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 通报 <input type="checkbox"/> 纪要 <input type="checkbox"/> 计划			文件编号	
拟文	王万胜	审核		
会签人签字				
审定		批准		
主送				
抄送				
<p>           内容及决议：            1、经多次设计小组内数据评审讨论，共计提出问题 11 项，针对数据已优化问题 11 项，具体问题详见问题清单；            2、经客户外观评审，座椅外观造型改进并以得到客户认可；             现申请陕汽 D04 主副驾数据冻结，请领导批示         </p>				

陕汽D04数据问题清单

序号	问题	问题图片	责任人	数据要求	整改对策
1	减震主驾右前地脚安装点与车身不匹配		/	已与陕汽沟通，要到最新车身数据，地脚钣金数据匹配车身安装点，数据已优化完成	
2	减震座垫钢丝与底座模块化干涉		/	调整钢丝结构进行避让，数据已优化完成	
3	头枕骨架与靠背支撑钢丝，风扇安装板干涉		/	调整钢丝结构，风扇钣金固定方式变更，数据已优化完成	
4	减震主驾右调角器下连接板安装孔对不上		/	下连接板数据重新匹配底座模块安装点，数据已优化完成	
5	减震主驾左调角器下连接板安装孔对不上		/	下连接板数据重新匹配底座模块安装点，数据已优化完成	
6	基础主驾右前安装孔对不上		/	已与陕汽沟通，要到最新车身数据，地脚钣金数据匹配车身安装点，数据已优化完成	
7	基础主驾左前安装孔对不上		/	已与陕汽沟通，要到最新车身数据，地脚钣金数据匹配车身安装点，数据已优化完成	
8	头枕最低使用位置偏高		/	重新校核头枕高度，将头枕骨架长度减短20mm，骨架上卡点位置调整，数据已优化完成	

9	骨架靠背骨架头枕管，靠背弯管数据不对		/	重新拟合与主驾相同头枕管，弯管数据优化，数据已优化完成	
10	中间背骨架需匹配储物盒重新调整		/	小背骨架需新增储物盒，背部支撑钢丝、钣金需调整，新增储物盒固定钣金，面套卡接钢丝，数据已优化完成	
11	副驾大座垫钢丝骨架与车身干涉量大		/	副驾大座垫钢丝骨架与车身安装点重新拟合，调整与车身固定钢丝高度，数据已优化完成	